



Produktwijziging

Betreft produkt:

PPA 1200

Volgnummer: 93001

Datum: 05/01/93

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
- Verkoop, market., franch..... Jos
- Rep./Inst. Gerard
- Bedr. buro..... Andries
- Finan., admin Klaas
- Proj..... Ben
- Ontwikk..... René K

Wijziging vanaf :

310861093

Wijziging uitgegeven door:

Flip

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Reden voor de wijziging:

Bij herhaaldelijk in en uitschakelen kunnen de relais instabiel zijn.

Wijzigingen:

R71 op de preampprint wordt verhoogd van 8K25 naar 100K.
Per PPA wordt dus 2 x 1001.8K25/06 vervangen door 2 x 1001.100K/06.

Update beleid:

Deze weerstanden kunnen vervangen worden bij oudere versterkers indien dit specifiek als klacht genoemd wordt.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.